



# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10242—2013  
代替 JB/T 10242—2001

JB/T 10242—2013

## 阴极电泳涂装通用技术规范

General technical regulations of cathode electro-coating

中华人 民共 和 国  
机械行业标准  
阴极电泳涂装通用技术规范

JB/T 10242—2013

\*

机械工业出版社出版发行

北京市百万庄大街 22 号

邮政编码: 100037

\*

210mm×297mm • 2 印张 • 57 千字

2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 30.00 元

\*

书号: 15111 • 11772

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

2013-12-31 发布

2014-07-01 实施



JB/T 10242-2013

版权专有 侵权必究

中华人民共和国工业和信息化部 发布

表 L.1 阴极电泳涂膜缺陷原因分析及对策措施表(续)

缺陷	现 象	主 要 原 因	对 策 措 施
杂质	前处理液的浓缩物或水洗不良部分(污点),电泳出现凹面	前处理水洗不充分,从输送链上落下污物(前处理-电泳之间),最终水洗水的水质不好	加强前处理最终水洗,清理接油盘。防止污物从输送链上落下
斑马纹	在带电入槽时,膜厚不均一,形成段状的涂膜,严重时,针孔形成线状	①湿膜的电阻大 ②入槽处电流密度高 ③烘烤时涂料流动性小 ④输送链停止时或脉动时入槽处液面有气泡	①调整涂料,降低灰份 ②调整入槽处阳极分布 ③改善涂料热流动性保证设备正常运转 ④提高槽液面流速
再溶解	电泳涂膜在槽中或水洗中,一部分溶解,在涂膜上形成层次差别,存在没有光泽的情况	①由于输送链停止等情况,析出膜在槽液中停止时发生 ②水洗水的水压高时 ③水洗水的pH值及溶剂含量异常时	①保证设备正常运转 ②降低水洗压力 ③调整水洗水pH值及溶剂量
异常附着	有油、异种金属的情况下,部分涂膜异常析出,呈泡泡糖状	①有油附着,焊缝处磷化药品未洗干净 ②异种金属 ③被涂物与电极距离过近,电压过高 ④槽内搅拌不均匀,很弱	①加强水洗 ②加强脱脂 ③调整阳极分布 ④加强槽内搅拌
起皱	涂膜的一部分或全部产生凹凸不平状,平滑性不好	涂膜较厚的部分比较容易生成皱纹	调整阳极分布,避免膜厚不均
黑污渍	涂膜的一部分呈黑污渍状态,黑渍部分多诱发表面粗糙	表面处理不均匀;污物附着;磷化膜致密,电流析出慢的情况下,铁、锌离子在涂膜中溶出黑的污迹	调整前处理
水洗剥离	水洗时,涂膜的一部分发生剥离	①前处理的钙离子浓度高,前处理板面附着杂质,涂膜析出迟,有金属溶出 ②水洗压力高	①调整前处理 ②降低水洗压力
泳透力低	复杂工件内部漆膜薄甚至不上漆	①槽液及供漆泳透力低 ②施工电压偏低 ③槽液固体份低 ④槽液循环不正常	①提高供应漆的泳透力要求 ②调整施工电压 ③提高槽液固体份 ④调整搅拌状态
涂膜太薄	涂膜厚度达不到标准要求	①电压偏低 ②导电不良 ③槽液温度低 ④槽液固体份低 ⑤助溶剂含量低	①提高电压 ②检查挂具及接电系统 ③调整温度至工艺范围 ④补加涂料 ⑤补加助溶剂

## 目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 阴极电泳涂装的分类	2
5 阴极电泳涂料的技术要求	2
5.1 涂料的选择原则	2
5.2 阴极电泳涂装技术要求	2
6 阴极电泳涂装的施工及管理	4
6.1 阴极电泳涂装典型工艺流程	4
6.2 阴极电泳涂装前对工件的要求	4
6.3 阴极电泳涂装工序控制	4
6.4 阴极电泳涂装线的维护及管理	4
6.5 产品涂膜检查	4
7 阴极电泳涂装对设备的基本要求	4
8 安全与环保	5
附录 A(规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——电压/膜厚测定	6
A.1 原理	6
A.2 试验仪器、材料	6
A.3 操作步骤	6
A.4 结果评价	6
附录 B(规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——再溶解率测定	7
B.1 原理	7
B.2 试验仪器、材料	7
B.3 操作步骤	7
B.4 计算	7
附录 C(规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——电泳涂料破坏电压测定	8
C.1 原理	8
C.2 试验仪器、材料	8
C.3 操作步骤	8
C.4 结果评价	8
附录 D(规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——电泳涂料泳透力的测定	9
D.1 原理	9
D.2 试验方法	9
附录 E(规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——加热减量测定	12
E.1 原理	12
E.2 试验仪器、材料	12
E.3 操作步骤	12

E.4 计算 .....	12
附录 F (规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——L 效果测定 .....	13
F.1 原理 .....	13
F.2 试验仪器、材料 .....	13
F.3 操作步骤 .....	13
F.4 结果评价 .....	13
附录 G (规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——环境温度下电泳槽液稳定性的测定 .....	15
G.1 原理 .....	15
G.2 试验仪器、材料 .....	15
G.3 操作步骤 .....	15
G.4 结果评价 .....	15
附录 H (规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——锐边缘防锈性测定 .....	16
H.1 原理 .....	16
H.2 试验仪器、材料 .....	16
H.3 操作步骤 .....	16
H.4 结果评价 .....	16
附录 I (规范性附录) 阴极电泳涂料性能测定方法——电泳涂膜干燥性的测定 .....	17
I.1 擦拭法 .....	17
I.2 Gel 分率法 .....	17
附录 J (资料性附录) 典型阴极电泳的施工及管理工艺 .....	19
J.1 典型阴极电泳涂装工序控制 .....	19
J.2 阴极电泳涂装线的维护及管理 .....	20
J.3 产品涂膜检查 .....	20
附录 K (资料性附录) 典型阴极电泳涂装对设备的基本要求 .....	21
附录 L (资料性附录) 阴极电泳涂膜缺陷原因分析及对策措施 .....	23
图 A.1 电压/膜厚关系曲线 .....	6
图 D.1 伏特盒法泳透力测定装置示意图 .....	9
图 D.2 钢管法泳透力测定示意图 .....	10
图 F.1 L 效果测定试板 .....	13
表 1 阴极电泳涂料基本技术要求 .....	3
表 2 工作液技术要求 .....	3
表 3 涂膜的性能 .....	3
表 F.1 涂膜外观评价标准 .....	14
表 I.1 擦拭法干燥性等级评价 .....	17
表 J.1 典型阴极电泳涂装工序控制 .....	19
表 J.2 电泳涂装线的目视管理 .....	20
表 J.3 产品涂膜检查项目 .....	20
表 K.1 阴极电泳涂装设备的基本要求 .....	21
表 L.1 阴极电泳涂膜缺陷原因分析及对策措施表 .....	23

## 附录 L

(资料性附录)

## 阴极电泳涂膜缺陷原因分析及对策措施

电泳涂膜常见缺陷的主要原因及对策措施见表 L.1。

表 L.1 阴极电泳涂膜缺陷原因分析及对策措施表

缺陷	现 象	主 要 原 因	对 策 措 施
缩孔 凹陷	涂膜上有轻微的凹陷，可见到底材或没有露出底材，部分凹陷处有颗粒	①被涂物脱脂不充分 ②吹风用压缩空气污染 ③槽液涂料有油、灰尘、异物混入 ④涂膜流平性不好	①加强脱脂 ②加强压缩空气过滤 ③避免异物混入 ④改善涂膜热流动性
针孔	在涂膜上有针穴样尖锐凹陷，露出底材	①被涂物的表面有锈或处理不良 ②涂料的质量劣化 ③混入杂质	①改善前处理 ②调整涂料，改善质量 ③排放超滤液
颗粒	涂膜表面上或涂膜中有异物现象	①混入异物，落下垃圾 ②颜料分散不好 ③附着凝聚物	①清理吊具等 ②调整涂料 ③加强前处理水洗
	前处理带入的钠离子在涂膜中异常析出，鼓包	钠离子附着在前处理表面上，此处电流集中在涂膜中异常析出，鼓包	加强前处理水洗
	镀锌层的打磨面上有尖锐颗粒	镀锌钢板面打磨出现凹凸不平状态，涂料在析出时引起尖锐颗粒	避免打磨镀锌板
桔皮	涂膜表面形成像桔子表皮一样连续的麻脸状态	涂膜流平性不好	调整槽液涂料
水滴 痕迹	涂膜有水滴残迹，严重时，形成起泡状态	①水洗水污染，水洗不充分 ②沥水不充分，挂具上滴水	①更新水洗水，加强水洗 ②充分沥水、消除挂具滴水
涂料 痕迹	涂膜表面的涂料残迹	①水洗水污染，水洗不充分；电泳后，至水洗的时间过长 ②0 次水洗喷雾氛围温度高，从缝隙部分流下涂料，UF 液固体份高	①更新水洗水，加强水洗 ②加强 0 次水洗
处理 斑点	表面处理不均匀的状态，在涂膜表面上原原本本地出现，其光泽、施工性不好	①结晶粒子不同 ②生成磷化膜不完全 ③脱脂至水洗时间太长，水蒸发留下碱斑	①调整前处理 ②保证磷化质量 ③工序间加喷湿装置
白斑 黑斑	涂膜的一部分有白或黑的斑点（也叫“发花”“顽癣”）	多在表面处理异常的情况下，特别是带电入槽时容易产生 湿膜的电阻大时容易产生	调整槽液，降低电流密度
色斑	颜色不均一，涂膜颜色有斑点	①涂料质量劣化 ②颜料分散不好 ③电泳后，至水洗时间过长	①调整槽液涂料 ②调整槽液涂料 ③调整工艺设备