

中华人民共和国航空工业部

指导性技术文件

镍镉扩散镀层通用工艺说明书

HB/Z 31—82

北京

1982

指导性技术文件

HB/Z31-82

镍镉扩散镀层通用工艺说明书

总则

- (1) 本工艺说明书制订了低合金钢、不锈钢零件镍镉扩散镀层通用工艺方法。
- (2) 镍镉扩散镀层具有由橄榄淡褐色，灰色到黑灰色外观，是中温防护镀层，它在500℃以下，能很好的保护钢不被腐蚀和氧化，并具有一定的耐冲刷能力。适用于低合金钢，不锈钢零件在500℃以下温度使用时的保护。
- (3) 镍镉扩散镀层电极电位-0.68伏，对低合金钢，不锈钢均为阳极镀层，然而当表面的镍镉扩散层被腐蚀或冲刷掉而裸露出镍底层以后，则裸露部分不再有阳极性保护能力，而是和镍镀层一样对钢基体是阴极防护层。
- (4) 本工艺对钢基体疲劳强度有不同程度的降低，为此电镀时应严格控制镍镀层的应力。对疲劳强度要求高的零件，在工艺中还应采用镀前喷丸强化，以改善疲劳强度。
- (5) 本工艺不适用于不能达到最低镍层厚度 3μ 的零件和335℃加热后，硬度低于图纸要求的零件。

所有钎焊和熔焊工序应在零件镀前完成。

1. 工艺流程

1.1 不锈钢及耐热合金钢电镀镍镉工艺流程

- 1.1.1 镀前验收
- 1.1.2 有机溶剂除油
- 1.1.3 装挂
- 1.1.4 化学和电化学除油
- 1.1.5 热水洗
- 1.1.6 流动冷水洗
- 1.1.7 强腐蚀
- 1.1.8 流动冷水洗
- 1.1.9 弱腐蚀
- 1.1.10 流动冷水洗
- 1.1.11 预镀镍
- 1.1.12 流动冷水洗
- 1.1.13 镀镍
- 1.1.14 流动冷水洗

- 1.1.15 镀镉
- 1.1.16 流动冷水洗
- 1.1.17 铬酸盐处理
- 1.1.18 流动冷水洗
- 1.1.19 吹干
- 1.1.20 扩散处理
- 1.1.21 清除表面镉氧化物
- 1.1.22 流动冷水洗
- 1.1.23 热水洗
- 1.1.24 吹干
- 1.1.25 检验扩散镀层质量
- 1.1.26 涂油

1.2 低合金钢零件电镀镍镉扩散镀层工艺流程: 是在1.1中取消工序1.1.11~1.1.12

注: ①工序1.1.7~1.1.8可根据零件的特点, 按需要进行。

②局部电镀零件, 在镀前进行绝缘。

2. 主要工艺说明

2.1 镀前验收

电镀前零件表面质量按HB5034-77 的规定验收。图纸规定喷丸强化的零件, 表面需经喷丸处理, 喷丸工艺按HB/Z26-80执行。

2.2 有机溶剂除油

根据电镀前零件的表面情况选择汽油或其他有机溶剂进行除油。

2.3 化学或电化学除油

可以任选下列方法之一进行除油。

2.3.1 钢铁零件化学除油:

苛性钠 (NaOH) 工业级	60~80克/升
碳酸钠 (Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O) 工业级	20~40克/升
磷酸钠 (Na ₃ PO ₄ ·12H ₂ O) 工业级	20~40克/升
水玻璃 工业级	3~10克/升
总碱度 (相当NaOH)	65~100克/升
温 度	70~90°C
时 间	除净为止

2.3.2 钢铁零件电化学除油:

苛性钠 (NaOH) 工业级	30~50克/升
碳酸钠 (Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O) 工业级	20~30克/升
磷酸钠 (Na ₃ PO ₄ ·10H ₂ O) 工业级	20~30克/升
水玻璃 工业级	3~5克/升
总碱度 (相当NaOH)	40~60克/升
电流密度	3~10安培/(分米) ²
温 度	60~80°C