

4.3.2 允差

上、下剪刀轴的轴向窜动允差应符合表3的规定。

表3 上、下剪刀轴的轴向窜动允差

单位为毫米

最小剪板厚度	允差值
≤0.5	0.002
>0.5~3	0.005
>3~5	0.008
>5~10	0.010
>10	0.015

4.4 刀盘定位轴肩的轴向圆跳动

4.4.1 检验方法

将指示表的测头顶在距刀盘定位轴肩端面边缘5 mm处(见图6), 剪刀轴旋转一周时测取指示表最大读数差的绝对值。

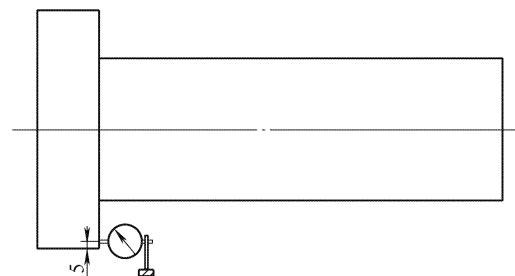


图6 刀盘定位轴肩轴向圆跳动的检测

4.4.2 公差

上、下剪刀轴刀盘定位轴肩的轴向圆跳动公差应符合表4的规定。


表4 刀盘定位轴肩的轴向圆跳动公差

单位为毫米

最小剪板厚度	公差值
≤0.5	0.002
>0.5~3	0.005
>3~5	0.008
>5~10	0.010
>10	0.015



JB/T 11813.3-2014

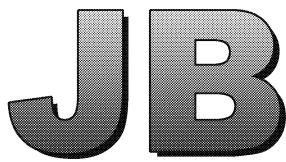

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 11813.3—2014

JB/T 11813.3—2014

纵剪机 第3部分: 精度

Slitting shears—Part 3: Testing of accuracy

版权专有 侵权必究

*

书号: 15111·11951
定价: 12.00 元

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

式中：

δ —测得的平行度误差, 单位为毫米 (mm);

n——水平仪读数的最大差值；

C ——水平仪的刻度值;

L —两轴线间的距离, 单位为毫米 (mm)。

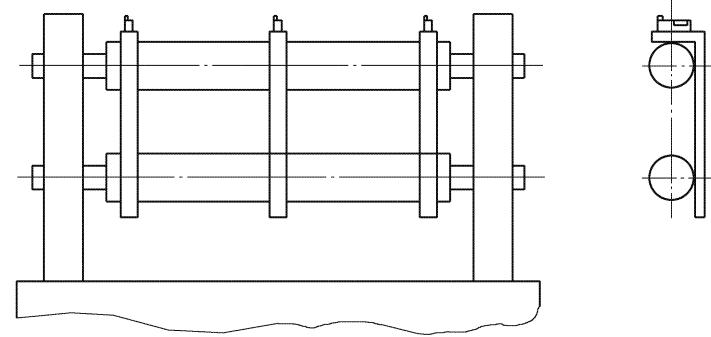


图 4 在垂直于两轴线的平面内检验上、下剪刀轴的平行度

4.2.2 公差

上、下剪刀轴的平行度公差应符合表 2 的规定。

表 2 上、下剪刀轴的平行度公差

单位为毫米

最大卷料宽度	最小剪板厚度				
	≤0.5	>0.5~3	>3~5	>5~10	>10
	公差值				
≤1 000	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06
>1 000~1 600	0.02	0.03	0.05	0.08	0.10
>1 600	0.03	0.06	0.08	0.12	0.16

4.3 上、下剪刀轴的轴向窜动

4.3.1 检验方法

将适当的钢球置于轴的伸出端顶尖孔中,用装有平测帽的指示表测头与钢球接触,当轴转动一周时,测取指示表最大读数差的绝对值。对于无轴向压力结构的轴,检测时按图 5 所示施以适当的轴向力。

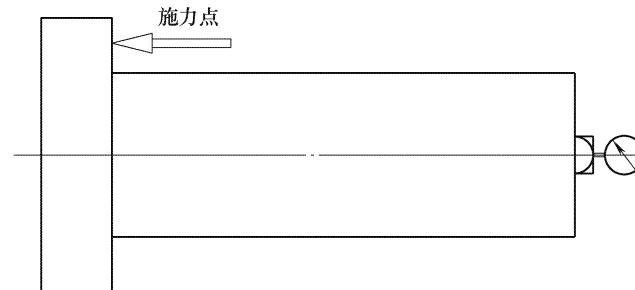


图 5 轴向窜动的检验

中华人民共和国
机械行业标准
纵剪机 第3部分：精度
JB/T 11813.3—2014
*
机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街22号
邮政编码：100037
*

210mm×297mm • 0.5 印张 • 15 千字

2014年9月第1版第1次印刷

八：

*

书号：15111·11951

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话：(010) 88379778

中心电话：(010) 8837

版权归作者所有

4.1.2 公差

上、下剪刀轴的径向圆跳动公差应符合表 1 的规定。

表 1 上、下剪刀轴的径向圆跳动公差

单位为毫米

最大卷料宽度	最小剪板厚度				
	≤0.5	>0.5~3	>3~5	>5~10	>10
	公差值				
≤1 000	0.01	0.02	0.05	0.06	0.08
>1 000~1 600	0.02	0.03	0.08	0.10	0.12
>1 600	0.03	0.08	0.12	0.15	0.18

4.2 上、下剪刀轴的平行度

4.2.1 检验方法

4.2.1.1 在包含两轴轴线的平面内检验

将指示表装在与下轴轴径相适应的 V 形槽支架上, 测头与上轴面垂直接触, 支架沿下轴面滑动, 并在垂直于轴线的方向摆动(见图 2), 测取两轴线间的最小距离, 以最小距离的最大差值计。

当上、下轴距小, 不能用指示表检验时, 可用块规和塞尺检验(见图 3)。

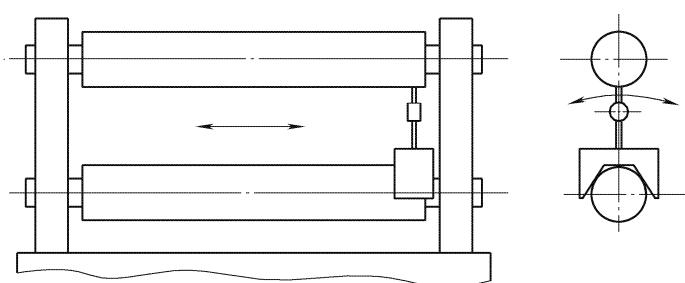


图 2 用指示表检验上、下剪刀轴的平行度

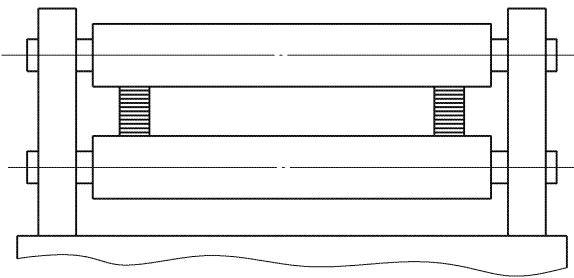


图 3 用块规和塞尺检验上、下剪刀轴的平行度

4.2.1.2 在垂直于两轴线的平面内检验

将水平仪置于专用角尺的短边上固定, 角尺短边的工作面与上轴的上素线接触, 另一工作面与上、下轴的侧母线接触(见图 4), 在轴的左、中、右部位测取水平仪读数, 按式(1)计算平行度 δ 。

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 检验说明	1
4 精度	1
4.1 上、下剪刀轴的径向圆跳动	1
4.2 上、下剪刀轴的平行度	2
4.3 上、下剪刀轴的轴向窜动	3
4.4 刀盘定位轴肩的轴向圆跳动	4
图 1 上、下剪刀轴径向圆跳动的检验	1
图 2 用指示表检验上、下剪刀轴的平行度	2
图 3 用块规和塞尺检验上、下剪刀轴的平行度	2
图 4 在垂直于两轴线的平面内检验上、下剪刀轴的平行度	3
图 5 轴向窜动的检验	3
图 6 刀盘定位轴肩轴向圆跳动的检测	4
表 1 上、下剪刀轴的径向圆跳动公差	2
表 2 上、下剪刀轴的平行度公差	3
表 3 上、下剪刀轴的轴向窜动允差	4
表 4 刀盘定位轴肩的轴向圆跳动公差	4