

——滑块上升、下降时的滑块速度。

表 B.3

项 目	滑块上升			滑块下降			备注	
	滑块上升速度 mm/min	电动机		滑块下降速度 mm/min	电动机			
		电压 V	电流 A		电压 V	电流 A		
滑块调整电动机								


## B.4 拉伸垫行程调整试验

拉伸垫行程调整试验按表 B.4 记录式样进行以下试验：

- 拉伸垫行程增加、减小所需要的调整电动机消耗的电力；
- 拉伸垫行程增加、减小时的调整速度。

表 B.4

项 目	拉伸垫行程增加			拉伸垫行程减小			备注	
	拉伸垫行程增加速度 mm/min	电动机		拉伸垫行程减小速度 mm/min	电动机			
		电压 V	电流 A		电压 V	电流 A		
拉伸垫行程 调整电动机								

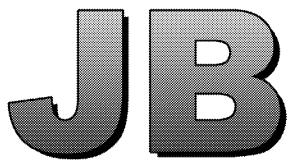

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 1647.2—2012  
代替 JB/T 9964—1999

## 闭式压力机 第2部分：技术条件

Straight-side mechanical power press—part 2: Technical requirements



JB/T 1647.2-2012

版权专有 侵权必究

\*

书号：15111·10598

定价：21.00 元

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

**附录 B**  
(规范性附录)  
试验记录

**B.1 连续行程试验**

压力机连续行程运转试验按照表 B.1 记录式样进行以下试验:  
 ——滑块每分钟的行程次数。允许误差为 0~10%。  
 ——压力机驱动用主电动机的电压、电流情况。  
 ——压力机驱动用主电动机外壳及轴承、滑块导轨面的温度。

表 B.1

序号	测定时间 h	行 程 次 数			主电动机		温 度 ℃		
		行 程 次 数 次/min	允 许 误 差 $\pm 10\%$ 0	测 定 值	电 压 V	电 流 A	主电动机 轴 承	主电动机 外 壳	滑块 导 轨

中华人 民 共 和 国  
机械行业标准  
闭式压力机 第 2 部分：技术条件

JB/T 1647.2—2012

\*

机械工业出版社出版发行  
北京市百万庄大街 22 号  
邮政编码：100037  
\*

210mm×297mm • 1.25 印张 • 40 千字

2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定价：21.00 元

\*

书号：15111 • 10598  
网址：<http://www.cmpbook.com>  
编辑部电话：(010) 88379778  
直销中心电话：(010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

**B.2 单次行程试验**

压力机单次行程试验时按表 8 规定的每分钟运转次数，按表 B.2 记录式样进行以下试验：  
 ——离合器、制动器结合和断开时所需要的电动机电流情况；  
 ——离合器、制动器温度以及离合器、制动器轴承的温度；  
 ——试验气动密封和油密封的可靠性；  
 ——试验振动和噪声有无异常。

表 B.2

序号	测定时间 h	累积 运 转 次 数	离合器结合、断开 时的主电动机		温 度 ℃			气 动 密 封	油 密 封	振 动	噪 声	备 注
			电 压 V	电 流 A	离合器	制 动 器	离合器 制 动 器 轴 承					

**B.3 滑块装模高度调整试验**

滑块装模高度调整试验按表 B.3 记录式样进行以下试验：  
 ——滑块上升、下降所需要的滑块调整电动机消耗的电力；

版权专有 侵权必究

### A.2.1.2 挠度测量

挠度测量步骤如下：

- 在工作台面长和宽方向上 2/3 范围内均布载荷，加载前指示表调整在零位；
- 将液压加载器缓慢加压，至少分 5 次加载，每次的加载增量是  $P_g/5$  ( $P_g$  代表压力机的公称力)，从  $P_g/5$  开始记录百分表的数值，每增加  $P_g/5$  读表一次，当逐渐加载至压力机公称力时，指示表①、②、③的读数，按公式 (A.2) 求出被测压力机滑块每米挠度。

$$\Delta_l = \frac{\Delta_{a2} - \frac{1}{2}(\Delta_{a1} + \Delta_{a3})}{L_1} \quad (\text{A.2})$$

式中：

- $\Delta_l$ ——滑块每米挠度，单位为毫米 (mm)；
- $\Delta_{a1} \sim \Delta_{a3}$ ——分别为每个指示表读数，单位为毫米 (mm)；
- $L_1$ ——两连杆中心距离，单位为毫米 (mm)。

### A.2.2 工作台挠度

#### A.2.2.1 测量条件

测量时应符合下列条件：

- 装模高度调节在中间位置；
- 滑块行程应处于下死点；
- 平衡器风压为工作风压；
- 液压加载器按图 A.2 所示均匀地置于工作台面长和宽方向上 2/3 范围内；
- 指示表④按图 A.2 置于台架中间的下方，台架位置距工作台边缘（前或后）150 mm 左右，指示表测头触及工作台面。

#### A.2.2.2 挠度测量

挠度测量步骤如下：

- 在工作台面长和宽方向上 2/3 范围内均布载荷，加载前指示表调整在零位；
- 将液压加载器缓慢加压，至少分 5 次加载，每次的加载增量是  $P_g/5$  ( $P_g$  代表压力机的公称力)，从  $P_g/5$  开始记录百分表的数值，每增加  $P_g/5$  读表一次，当逐渐加载至压力机公称力时，指示表④的读数（绝对值）即为工作台挠度。工作台每米挠度按公式 (A.3) 求出。

$$\Delta_m = \frac{\Delta_2}{L_2} \quad (\text{A.3})$$

式中：

- $\Delta_m$ ——工作台每米挠度，单位为毫米 (mm)；
- $\Delta_2$ ——工作台挠度，单位为毫米 (mm)；
- $L_2$ ——台架支脚中心距离，单位为毫米 (mm)。

## 目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和命名	2
4.1 型式与参数	2
4.2 型号命名	2
5 要求	2
5.1 基本要求	2
5.2 性能要求	3
5.3 安全环境保护	3
5.4 制造要求	3
5.5 标牌	6
5.6 附件、工具及配套件	6
5.7 外观质量	6
6 检验规则及试验方法	7
6.1 检验规则	7
6.2 试验方法	7
7 包装、标志、运输与贮存	10
7.1 包装	10
7.2 标志与运输	10
7.3 贮存	10
7.4 随机技术文件	11
附录 A (规范性附录) 刚度测量方法	12
A.1 压力机整机刚度测量	12
A.2 双点、四点压力机滑块挠度和工作台挠度的测量	13
附录 B (规范性附录) 试验记录	15
B.1 连续行程试验	15
B.2 单次行程试验	15
B.3 滑块装模高度调整试验	15
B.4 拉伸垫行程调整试验	16