

中华人民共和国第七机械工业部

指导性技术文件

金属镀复层生产说明书

(镀锌、镀镉部分)

QJ/z50~51—79

北京

1981

中华人民共和国第七机械工业部

指导性技术文件

QJ/Z51—79

镀 镀 层 生 产 说 明 书

本指导性技术文件规定了镀镀层的通用工艺方法。

镀镀层系指电化学沉积的镀层。镀镀层的本色为银灰色。镉原子量为112.4，电化学当量为2.09克／安一时。镉的比重为8.6克／[厘米]<sup>3</sup>，熔点为321℃，布氏硬度为12～60（中等），电阻系数为7.5微欧／厘米。镉在酸中比锌溶解得慢一些，而且镉不溶于碱。

镀镀层对钢铁而言，在一般大气中和不含硫化物的工业大气条件下为阴极镀层；在海洋性气候条件下为阳极镀层。镀镀层的防护性能在前者大气条件下比锌差，而后者比锌好。镀镀层对于铜件是阳极镀层，能起到电化学防护作用。

镀镀层经过后处理（钝化或磷化），能提高抗蚀能力。

在潮湿的大气条件下，当镀镀层表面形成一层氧化膜层以后，这层氧化膜层能防止镀层继续被氧化。在干燥的空气中镀层相当稳定。

在密封和空气不流通的条件下，非金属材料的挥发物（例如低分子羧酸、酚、醛、氨等）能腐蚀镀层，使镀层迅速产生“白霜”，当相对湿度较低时，“白霜”产生的速度是比较缓慢的。

镀镀层的可塑性好，柔软，易抛光，并且有润滑性和钎焊性。

镉不能在超过230℃温度的条件下工作。232℃是镉产生“镉脆”的最低极限温度，因为在此温度下，镉原子渗入基体金属的晶格之间，使机械强度迅速降低而受破坏。

镀镉过程中，阴极上析出氢。氢原子能渗入基体金属的晶格内部，使基体金属产生“氢脆”现象。当基体金属的强度愈高时，这种氢脆性愈加明显。当镀复时间愈长，电流效率愈低，析氢更严重。并且当溶液中加添加剂后，使镀层呈细微的层状结晶时，这种危险性将更加严重。

高强度钢的镀镉，在投产前必须按HB5067—77氢脆试验方法通过“在规定的静载荷下200小时不断”的试验合格后，方可投入生产。

第七机械工业部 发布

1981年12月1日 实施

第七〇八所 提出

三〇七厂 起草

## 一、 工 艺 过 程

**1、 高强度钢零件和弹性零件的镀镉工艺过程：**

- |               |              |
|---------------|--------------|
| (1) 镀前验收      | (17) 卸下挂具上零件 |
| (2) 表面除油      | (18) 清除表面绝缘层 |
| (3) 加热消除应力    | (19) 冷水清洗    |
| (4) 喷细砂       | (20) 干燥      |
| (5) 零件非镀复表面绝缘 | (21) 去氢处理    |
| (6) 装挂零件      | (22) 零件装篮    |
| (7) 电化学除油     | (23) 冷水清洗    |
| (8) 热水清洗      | (24) 光亮腐蚀    |
| (9) 冷水清洗      | (25) 冷水清洗    |
| (10) 弱腐蚀      | (26) 浸亮处理    |
| (11) 冷水清洗     | (27) 钝化      |
| (12) 中和       | (28) 冷水清洗    |
| (13) 冷水清洗     | (29) 干燥      |
| (14) 镀镉       | (30) 检验      |
| (15) 热水清洗     | (31) 涂油或涂油脂  |
| (16) 冷水清洗     | (32) 包装      |

**2、 一般钢铁零件镀镉工艺过程：**

- |          |           |
|----------|-----------|
| (1) 镀前验收 | (6) 强腐蚀   |
| (2) 零件装挂 | (7) 冷水清洗  |
| (3) 化学除油 | (8) 电化学除油 |
| (4) 热水清洗 | (9) 热水清洗  |
| (5) 冷水清洗 | (10) 冷水清洗 |