

QJ

中国航天工业总公司航天工业行业标准

QJ 3115 - 99

**导管熔焊接头角
焊缝X射线照相检验方法**

1999-03-31发布

1999-09-01实施

中国航天工业总公司 发布

中国航天工业总公司航天工业行业标准

QJ 3115 - 99

导管熔焊接头角焊缝 X 射线照相检验方法

1 范围

1.1 主题内容

本标准规定了航天产品用导管熔焊接头角焊缝 X 射线照相检验的人员、设备与器材、射线照相检验技术和透照参数等要求。

1.2 适用范围

本标准适用于航天产品中壁厚为 0.3 ~ 6.0mm 的钢导管（主要是不锈钢导管）、铝及铝合金导管、钛及钛合金导管熔焊接头中 T 形接角焊缝和套接角焊缝 X 射线照相检验。

2 引用文件

GB 4792 - 84 放射性卫生防护基本标准

GB 8703 - 88 辐射防护规定

GB/T 12604.2 - 90 无损检测术语 射线检验

GB 16387 - 1996 放射工作人员的健康标准

QJ 2558A - 97 航天无损检测人员技术资格鉴定与认证

QJ 2866 - 97 导管环焊缝熔焊对接接头 X 射线照相检验方法

QJ 3073 - 98 X 射线照相检验质量控制要求

JB/T 7902 - 95 线型象质计

3 定义

3.1 角顶未焊透

角焊缝的根部（角顶）的未焊透，见图 1。

3.2 未焊透尺寸 k_i

在角焊缝的横截面上，角焊缝的焊根与角顶顶点的间距，见图 1。

本标准所用的其它术语参见 GB/T 12604.2。

4 一般要求

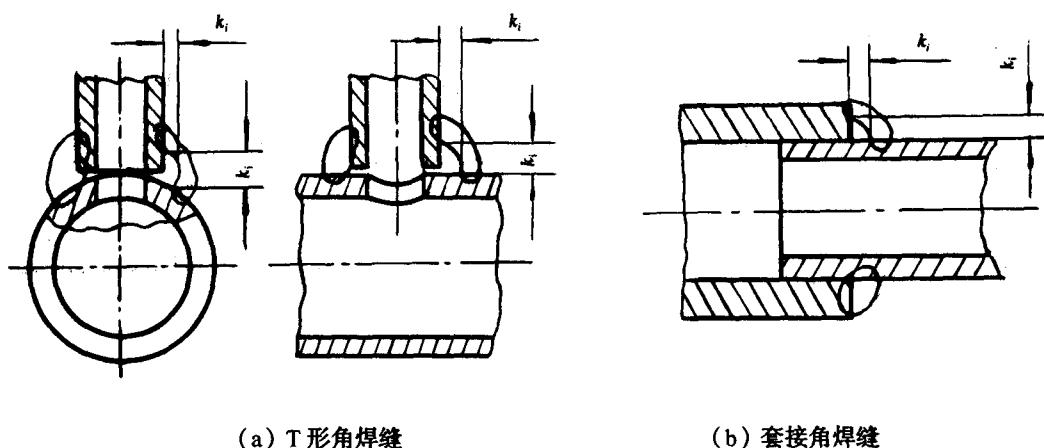


图 1 角顶未焊透及尺寸

4.1 人员

4.1.1 从事 X 射线检验的人员，必须持有按 QJ 2558A 进行资格鉴定的技术资格证书，各级人员只能从事与自己技术资格等级相应的检验工作。

4.1.2 从事 X 射线照相检验的人员，其健康状况应符合 GB 16387 的要求。

4.2 安全防护

对 X 射线的安全防护应符合 GB 4792 和 GB 8703 的有关规定。

4.3 射线照相质量控制

除另有规定外，X 射线照相检验质量控制应符合 QJ 3073 的要求。

4.4 设备与器材

4.4.1 X射线机

优先选用小焦点、铍窗口 X 射线机，管电压调整精度应不低于 $\pm 5\text{kV}$ 。

4.4.2 胶片

工业 X 射线胶片按主要感光性能分类见表 1。一般使用 G II 类胶片，不允许使用 G IV 类胶片。使用时胶片的灰雾度一般不大于 0.20。国内外部分牌号工业射线胶片的类别见附录 A（参考件）。

表 1

胶片类别	胶片主要感光性能			
	粒度	特性曲线平均斜率	感光速度	解相力
G I	微粒	最高	最慢	最高
G II	细粒	很高	慢	高
G III	中粒	高	中	中
G IV	粗粒	中	快	低